



SC Happy Tint SRL

Adresa: Strada Echinoctiului nr.52 Bucuresti Sect 5

Telefon: 0733131133 / 0723185844

Email: info@tint.ro Website: <https://www.tint.ro>

CUM SE MONTEAZA FOLIILE SOLARE?

Montarea foliilor solare este un proces care necesita multa atentie, pentru ca rezultatul sa fie cel dorit si toate functionalitatile foliei sa fie pastrate.

1. Unelte si mijloace auxiliare

Pentru montarea foliilor solare aveti nevoie de: racleta de cauciuc, liniar metalic, cutter, pulverizator de plastic (ex: vermorel). Uineltele de montare pot fi procurate de la noi, daca nu le aveti.

2. Curatarea ferestrelor

Curatati intreaga suprafata de sticla cu o solutie de curatat greamuri. Depunerile de pe sticla pot fi curataate cel mai bine cu un razuitor de sticla, sau daca nu aveti asa ceva, cu o lama de ras. Insistati cu curatarea în special la muchii si colturi!

3. Taiati folia care trebuie aplicata, cu 1 cm mai mult pe înaltime si latime.

4. Indepartati stratul de protectie de pe folie

Folia suport se intatura inainte de montaj cu ajutorul unei benzi de lipit aplicate pe ambele parti ale foliei. Pulverizati permanent folia cu apa. In timp ce o persoana tine folia, trageți incet folia support(folia transparenta/liner-ul), cu ambele maini, de pe folia cu adeziv. Aveti grija ca folia sa fie umezita uniform! in prealabil introduceti in pulverizator maxim 3 picaturi de sampon in 2 litri de apa.

5. Aplicarea foliei pe geam

Folia nu se va aplica pe ferestre care sunt expuse la soare si se afla sub incidenta razeilor solare in timpul montarii.

Umeziti din nou suprafata de montaj si nivelati cu racleta de cauciuc pana la imprastierea uniforma a apei pe suprafata de montaj. Cu cat temperatura ambientala este mai ridicata, cantitatea de apa cu care se stropeste va fi mai mare.

Partea umeda a foliei, care trebuie lipita, se aseaza pe suprafata umeda de sticla.

Folia poate fi miscata inca usor. Acum stropiti, de asemenea, partea foliei dinspre dvs. cu apa din pulverizator. Cu ajutorul stergatorului de cauciuc presati usor apa dintre folie si geam, de la mijloc inspre exterior. Repetati aceasta procedura cel putin de doua ori, utilizand racleta de lemn cu suprafata de cauciuc si apasand cu putere pe geam. Prin aceasta procedura se va scoate cat de multa apa de montaj este posibil, obtinandu-se astfel o uscare rapida.

Temperatura minima de montare: 8 grade Celsius.

6. Taiati surplusul de folie cu ajutorul cutter-ului si a liniarului metalic. Aveti grija ca taietura sa fie inca pe suprafata de sticla ! La cateva ore dupa aplicarea foliei se pot forma bule in urma acumularii apei, in functie de tipul foliei, si, izolat, pete albe in substanta de lipit. Aceste bule apar din cauza aplicarii prin apasare neuniforma pe suprafata foliei. Bulele de apa si petele dispar in totalitate in functie de temperatura de afara, intr-un interval de 3,4 saptamani in functie de anotimp.

Toate foliile care au adeziv PS (pressure sensitive) vor fi montate obligatoriu cu racleta din silicon prin apasare cu o presiune cat mai mare si uniforma pe toata suprafata de montaj.

Lipirea definitiva a foliei pe suprafata aplicata se face printr-un proces ireversibil in timp, de aceea se recomanda evitarea spalarii geamurilor minim 4 zile de la aplicarea foliei.

Curatarea si intretinerea geamurilor infoliate se face cu mai multa atentie decat in cazul geamurilor obisnuite!

La curatarea geamurilor se recomanda folosirea pulverizatorului cu solutie de curatat.

Stergerea geamurilor se va face cu un burete, carpa moale sau cu piele speciala pentru ferestre.

Instructiuni de intretinere: Toate suprafetele pe care au aplicata folie se curata cu o laveta din material moale (microfibra) si o solutie de curatat geamuri pe baza far alcool si amoniac, puteti prepara in 2 litri de apa 3 picaturi de detergent de vase (pur) sau (sampon) .

Geamurile laminate nu se vor razui pe uscat! Se recomanda evitarea spalarii geamurilor minim 7 zile de la aplicarea foliei.

Pentru informatii

Telefon **0733131133 / 07231854844**

Email **info@tint.ro**